

## PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO MUFFE

- 1) Trattare la superficie del legno che presenta le efflorescenze con una spugna umida per evitare la propagazione delle spore.
- 2) Trattare tutta la superficie interessata con il prodotto Antimuffa K52, utilizzando una spugna pulita.
- 3) Lasciare asciugare almeno per 12/24 h
- 3) Preparare la soluzione di Sali di boro L10 diluendo 1 Kg di Sali in una quantità d'acqua che dipende dalla temperatura dell'ambiente al momento dell'applicazione (si veda tabella sottostante):

Temperature	Sali di boro (L10)	Acqua
10°C	1 Kg	14 L
20°C	1 Kg	11 L
30°C	1 Kg	9 L

- 5) Applicare la soluzione su tutta la superficie del legno.
- 6) Lasciare asciugare per 12/24h. Se una parte di Sali indisciolti è rimasta sulla superficie, eliminare l'eccesso con uno straccio asciutto.
- 7) Applicare idropittura Potente MO6 sulla zona interessata dallo sviluppo di muffe.

\* se dovesse ripresentarsi il problema a distanza di tempo è possibile rieffettuare il trattamento con K52 e Sali di boro L10.